

Restaurátorská zpráva nástěnných hodin z druhé poloviny 19. století


Vachuta Jakub
UZD 3.
Oselce 1.
20. 10. 2009

Obsah


Požadavek na restaurátorský zásah.....	3
Majitel předmětu.....	4
Popis předmětu.....	5
Původní použitá technologie a materiál.....	6
Stav předmětu.....	7
Restaurátorský záměr.....	8
Průběh restaurování hodin.....	9
Započetí a ukončení.....	11
Výpočet ceny.....	12

Požadavek na restaurátorský zásah:

Nahrazení a doplnění lemovacích lišt po obou stranách ;v horní a dolní části hodin. Dále podlepení odloupnutých ořechových dýh. Ve spodní části je zapotřebí nahrazení kousků dýh. A doplnění soustružených dílců, opět ve spodní části hodin.

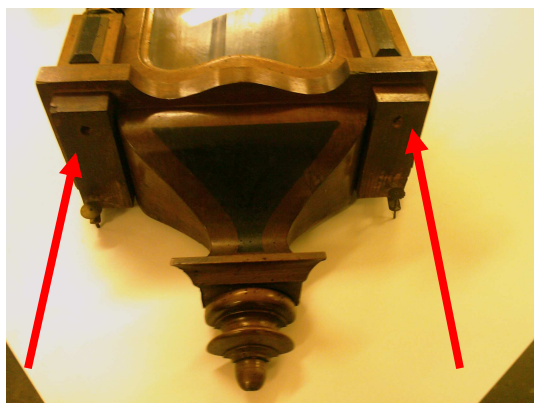


Chybí soustružené dílce.

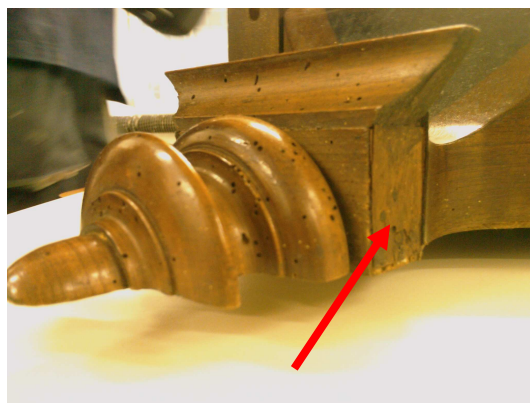

Chybí lišta



Chybí lišta

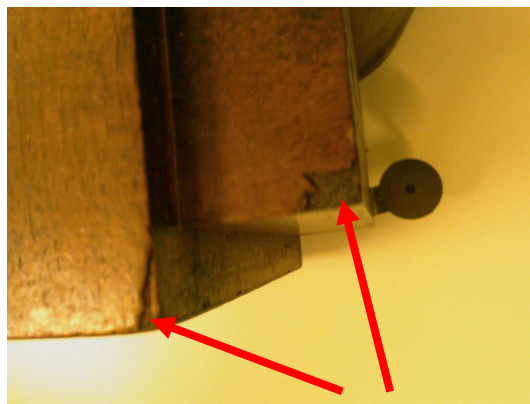

Odlomená dýha



Odklížená dýha



Chybí lišta držící sklo

Majitel předmětu

Předmět (nástěnné hodiny) je v soukromém vlastnictví.

Popis předmětu

Hodiny z druhé poloviny 19. století.

Základ hodin tvoří korpus, který se skládá z boků (prosklené) rámové konstrukce, půd vyrobené z plného masivního materiálu, zad také z plného deskového řeziva a rámových (prosklených) dveří. Celá konstrukce korpusu je zhotovena ze smrkového řeziva oklížené na viditelných místech ořechovou dýhou o různých toušťkách. Další zdobné prvky, jako jsou soustružené a řezbou zdobené sloupy, římsové lišty apod. byly na základní korpus naklášeny kostním kličem. Povrchová úprava hodin se skládá z moření, podkladního nátěru (fermez + terpentýn) a šelakové politury.

Na hodinách ve spodní části chybí dva soustružené díly. Dále chybí lemovací lišty v horní a dolní části hodin. Na některých místech zejména na hranách je odlomená ořechová dýha. Dále jsou hodiny napadeny červotočem.




Původní použitá technologie a materiál


Kostra hodin byla vyrobena z měkkého materiálu pravděpodobně ze smrku. Lemovací a okrasné lišty byly vyrobeny z tvrdé dřeviny (ořech). Pohledové strany hodin jsou oklášeny ořechovou dýhou. Celé hodiny byly namořeny a upraveny šelakovou politurou.

Stav předmětu

Hodiny se někdo pokoušel neprofesionálně opravit. Byla tam vložena lišta, která neodpovídá profilu druhé navazující lišty. Ve spodní a i horní části chybí lemovací lišty a kousky dýh. Dále v dolní části chybí dva soustružené dílce. Zejména ve vnitřní části je odklížená ořechová dýha. A hodiny jsou napadeny červotočem zejména v horní části a na levém boku. Šelaková politura je celkově špinavá a zašlá.

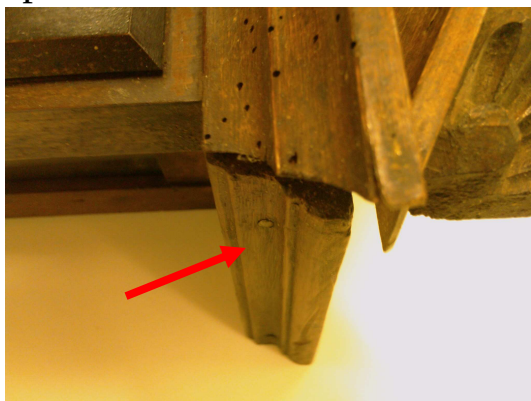


Neodborně vložená lišta

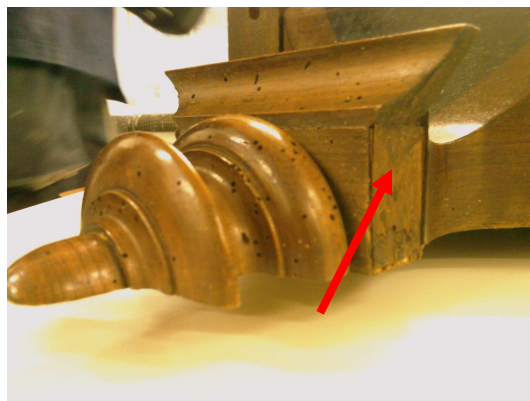


Chybí lišta




Chybí lišta

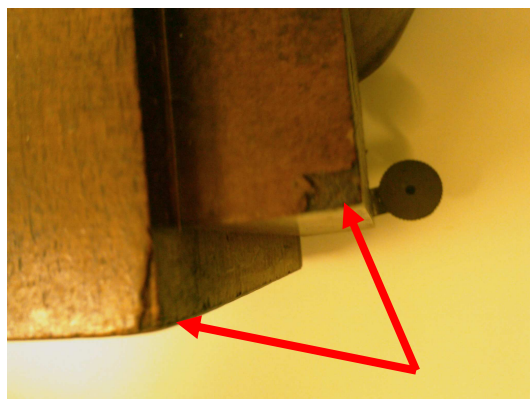

Ulomená dýha

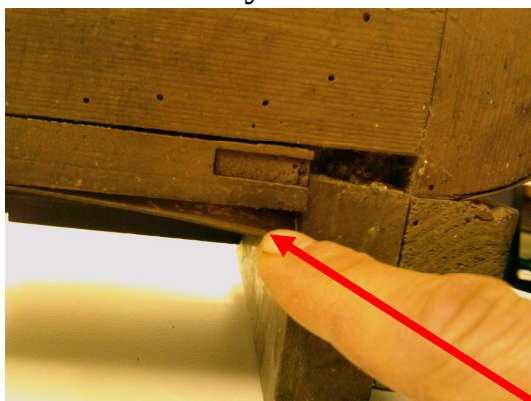

Odklížená dýha

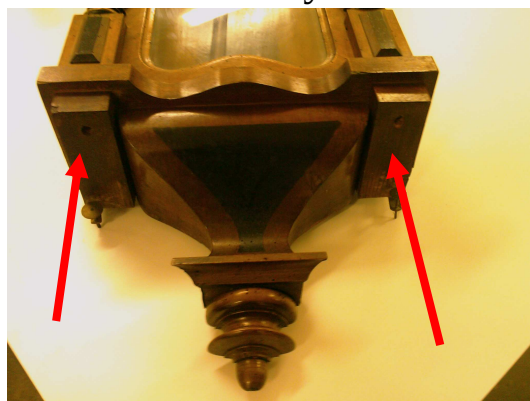

Chybí soustružený dílec

Restaurátorský záměr

Doplnit a namořit chybějící lišty a dva soustružené díly. Přiklížit odlouplé dýhy. Napustit hodiny ochranou proti dřevokaznému hmyzu. Vyčistit celé hodiny včetně vyleštění a obnovení šelakové politury.

Průběh restaurování hodin.

Nejprve byla odstraněna lišta, která neodpovídala profilu původní lišty. Dále byly vyrobeny a naklíženy lišty v horní a dolní části hodin a ty se museli ručně obrobit, aby plynule navazovaly na původní lišty. Potom se vyrobila a vsadila lišta, která držela sklo na pravé části hodin a dva soustružené díly se naklízily do spodní části hodin. Také byly nahrazeny nebo podlepeny dýhy na korpusu hodin.

Hodiny se napustily přípravkem proti dřevokaznému hmyzu. Pak byly namořeny všechny nově přidané díly a obnovena šelaková politura.



Nově přidané dílce



Nahrazená dýha

Nově doplněné, namořené dílce;



Započetí a ukončení

Započetí: 5. 10. 2009

Ukončení: 21. 10. 2009



Před



Po ukončení

Kalkulace

Použitý materiál:

-ořech.....	50Kč
-mořidlo.....	15Kč
-lepidlo.....	40Kč
-šelak+láh.....	35Kč
-brusný papír.....	50Kč

Práce.....500Kč

Režie.....500Kč

Mezisoučet1190Kč

Zisk 15%.....178.5Kč

Celkem.....1368.5Kč